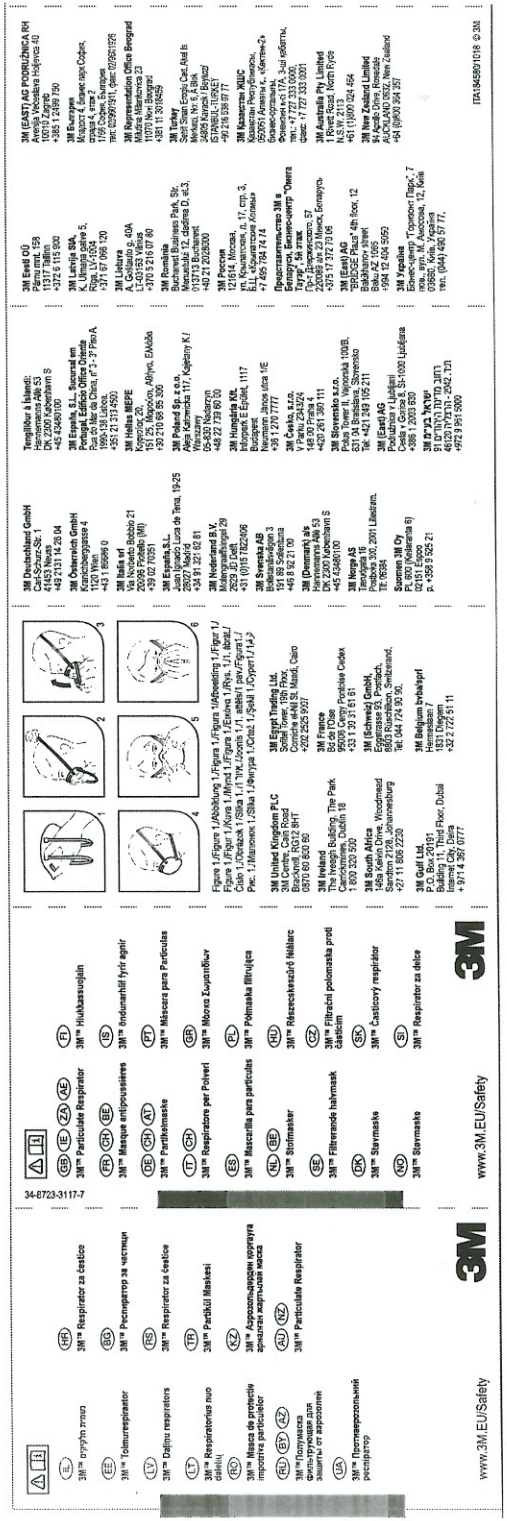

POKYNY PRO NASAZENÍ

Viz obr. 1.

Prostředek si nasazujte jen čistýma rukama.

Všechny součásti respirátoru by měly být před použitím zkontrolovány, zda nejsou poškozené.

1. Filtrační polomasku držte v jedné ruce a vytáhněte spodní díl tak, aby se vytvořil tvar podobný šálku. Otočte filtrační polomasku tak, aby se uvolnily upínací pásky.
2. Nasaďte filtrační polomasku na bradu s nosní svorkou směrem nahoru.
3. Umístěte vrchní pásku přes horní část hlavy a spodní pásku pod uši.
4. Pásky nesmí být zamotané.
5. Oběma rukama vytvarujte nosní svěrku podle tvaru nosu tak, aby dobře přilehla a těsnila. Sešťípnutí nosní svěrky jen prsty jedné ruky může být příčinou zhoršení účinnosti filtrační polomasky.
6. Před vstupem do pracovního prostoru je třeba zkontrolovat těsnost nasazení filtrační polomasky na obličeji.

KONTROLA TĚSNOSTI NASAZENÍ

1. Oběma rukama zakryjte přední část polomasky - postupujte opatrně, abyste tím nezměnili polohu polomasky.

2a) Filtračná polomaska BEZ VENTILKU - prudce VYDECHNĚTE;

2b) Filtračná polomaska S VENTILKEM - prudce se NADECHNĚTE

3. Pokud bude vzduch pronikat kolem nosu, upravte tvar nosové svěrky. Znovu zkontrolujte těsnost nasazení postupem uvedeným shora.
4. Když bude vzduch pronikat kolem okrajů polomasky, posouvejte pásky po stranách hlavy směrem dozadu, dokud se průnik vzduchu neodstraní. Těsnost nasazení překontrolujte postupem uvedeným shora.

Jestliže se NEPODAŘÍ prostředek náležitě nasadit, NEVSTUPUJTE do nebezpečného prostoru

Obraťte se na svého nadřízeného.

Uživatelé by měli být přezkoušeni, zda dokáží polomasku náležitě nasadit, podle požadavků národních předpisů.

Informace o postupech správného nasazování polomasky si můžete vyžádat od společnosti 3M.

INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ

Používáte-li filtrační polomasku na více než jednu směru, košík filtrační polomasky musí zůstat čistý. Na konci každé směny použijte na čištění čistící ubrousek 3M 105.

NEPONOŘUJTE výrobek do vody nebo nedezinfikujte Skladujte čistou filtrační polomasku v čistém, vzduchotěsném obalu.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladujte podle pokynů výrobce uvedených na obalu.

= Konec skladovatelnosti Datum ve formátu: RRRR/MM/DD

= Teplota = Maximální relativní vlhkost

POZNÁMKA Průměrné podmínky - teplota 25 °C a relativní vlhkost 80% - smějí být překročeny jen po omezenou dobu Výrobek může být skladován v průměrných podmínkách až do 38 °C a 85% relativní vlhkosti, pokud tyto podmínky nebudou působit déle než 3 měsíce. Před prvním použitím se nezapomeňte přesvědčit, že uváděná skladová životnost výrobku ještě nevypršela. Pro přepravu a skladování používejte originální balení.

ZNAČENÍ

R = opakovanému použití D = splňuje požadavky na odolnost proti zanášení

SCHVÁLENÍ

Tyto produkty jsou každoročně typově schvalovány a překontrolovány organizací BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK58PP, UK, notifikovaný orgán č. 0086 Tyto produkty jsou označeny symbolem CE v souladu se směrnicí 89/686/EEC nebo evropským nařízením 2016/425. Příslušná legislativa je uvedena v certifikátu a v prohlášení o shodě na www.3m.com/Respiratory/certs.

Název a adresa výrobce

3M Velká Británie PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK.